

Inspektion gennemført hos:
Fasanvænget, Duevænget, Nordmarken og Sydmarken
6893 Hemmet
Danmark

Kunde: Kosig Grf.
Bork Havn
6893 Hemmet

Skema: Hovedinspektion

Ordrenummer:
8612

info:

Inspektionsdato:
21. feb. 2023



KLASSIFICERING

INFO

5

4

3

2

1

FOTO NUMMER

1, 2, 6, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 30, 32

4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37

3, 7, 20, 23, 33, 35

16, 25

-

-

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:
Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

Side 3, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

Farve	Beskrivelse	Karakter
GRØN	Ubetydelig risiko.	5
BLÅ	Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.	4
LILLA	Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.	3
ORANGE	Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring.	2
RØD	Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.	1






Oversigtsbillede

Info

Fasanvænget

Foto nummer 1

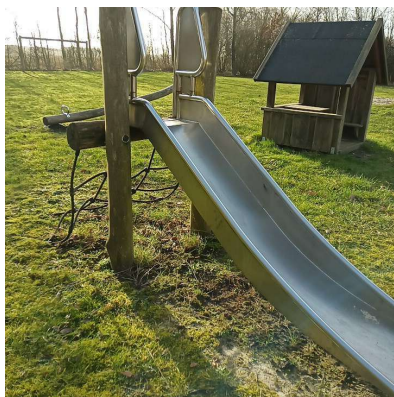

Rutschebane > Redskabsbillede

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold.

Foto nummer 2



Rutschebane > Vedligeholdelse

4

Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 3



Vipper > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 6:2017 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 4



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 5



Vipper > Redskabsbillede

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 6:2017 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 6



Vipper > Vipper

4

Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav der stilles i den reviderede standard. Ringen som vises må ikke kunne gå ind over sætten, dette for at forhindre evt. øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte

Foto nummer 7



Gynger > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 2:2017 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 8



Svævebaner > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 4:2017 Svævebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 9



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 10



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 11



Oversigtsbillede

Info

Sydmarken

Foto nummer 12



Gynger > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 2:2017 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 13



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 14



Rutschebane > Redskabsbillede

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold.

Foto nummer 15




Rutschebane > Rutschebaner

3

Højden ved udløbsområdets afslutning overstiger den tilladte højde. Højden må ikke overstige 35 cm.

DS/EN 1176 del 3 pkt. 4.5 Tabel 2

Foto nummer 16

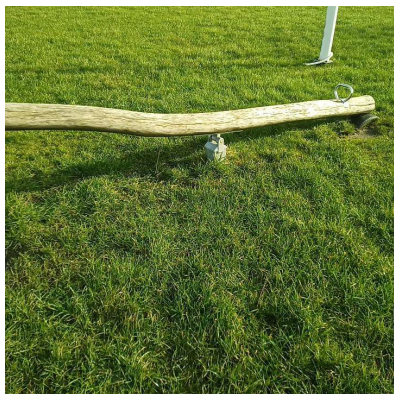

Vipper > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 6:2017 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 17



Oversigtsbillede

Info

Normarken

Foto nummer 18



Vipper > Redskabsbillede

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 6:2017 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 19



Vipper > Vipper

4

Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav der stilles i den reviderede standard. Ringen som vises må ikke kunne gå ind over sætten, dette for at forhindre evt. øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte

Foto nummer 20



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 21



Rutschebane > Redskabsbillede

Info


Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold.

Foto nummer 22

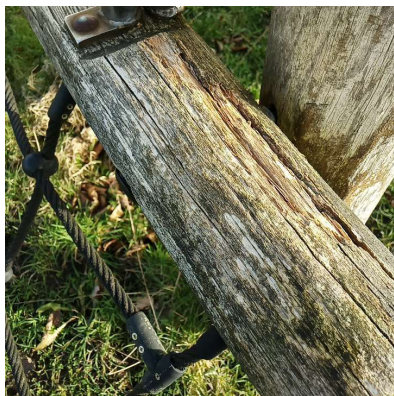

Rutschebane > Vedligeholdelse

4

Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 23



Gynger > Redskabsbillede

Info


Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 2:2017 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 24

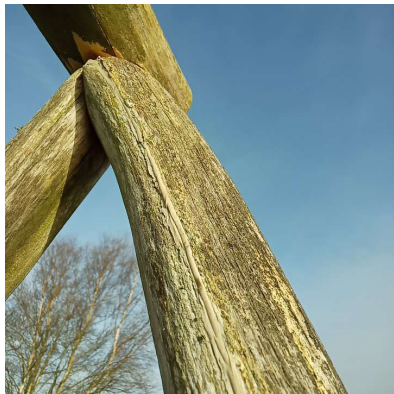

Gynger > Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 25



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 26



Svævebaner > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 4:2017 Svævebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 27



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 28



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 29



Oversigtsbillede

Info

Duevænget

Foto nummer 30



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 31



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 32



Del 1 Redskab > Vedligeholdelse

4

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 33



Gynger > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 2:2017 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 34



Gynger > Gynger

4

Afstanden imellem sædet og stolpen, bør være mindst 20 % af afstanden imellem sædet og overliggeren + 40 cm.

DS/EN 1176 Del 2 pkt. 4.4.1 Mindste afstand imellem gyngesæder.

Foto nummer 35



Del 1 Redskab > Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 36



Rutschebane

Redskabsbillede

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold.

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 37

Opgaven blev udført af: Kim Bach - Tlf. +45 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!

Næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet denne rapport kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk

Vi ses forhåbentligt næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:



21. feb. 2023

- Underskrift

Dato